

Comune di GIOVINAZZO

SETTORE PRIMO - SERVIZIO PATRIMONIO



Piazza Vittorio Emanuele II, 64 - GIOVINAZZO (BA)

P. IVA - 02428770727

C. F. 80004510725

Oggetto: Cimitero comunale III zona - Accordo quadro avente quale oggetto principale l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e, secondariamente, l'esecuzione di quei servizi cimiteriali ad essi strettamente connessi (contratto misto di lavori e servizi di cui all'art. 28, comma 9, del d.lgs. 50/2016 - regime giuridico applicabile: lavori nei settori ordinari).

TAVOLE DEI DISSESTI - INTERVENTI DI RESTAURO

COMMITTENTE

Comune di Giovinazzo – Settore Primo – Patrimonio e Servizi Istituzionali

CIG

CUP

CU

CONTRATTO

a corpo

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

€ 140.502,37

ONERI PER LA SICUREZZA

€ 8.525,57

TOTALE APPALTO

€ 149.027,94

PROGETTISTI

Dott. Ing. Giacomo BERARDI

Dott. Ing. Domenico AMOIA

Dott. Ing. Giuseppe AMOIA

RUP

Dott. Ing. Nicola GALLO - Settore Primo – Resp. Servizio Manutenzioni

Data

Il Dirigente del Settore Primo
Patrimonio e Servizi Istituzionali
Arch. Vincenzo TURTURRO

PLANIMETRIA ZONA III^ E INDIVIDUAZIONE STECCE DI INTERVENTO

scala 1:400


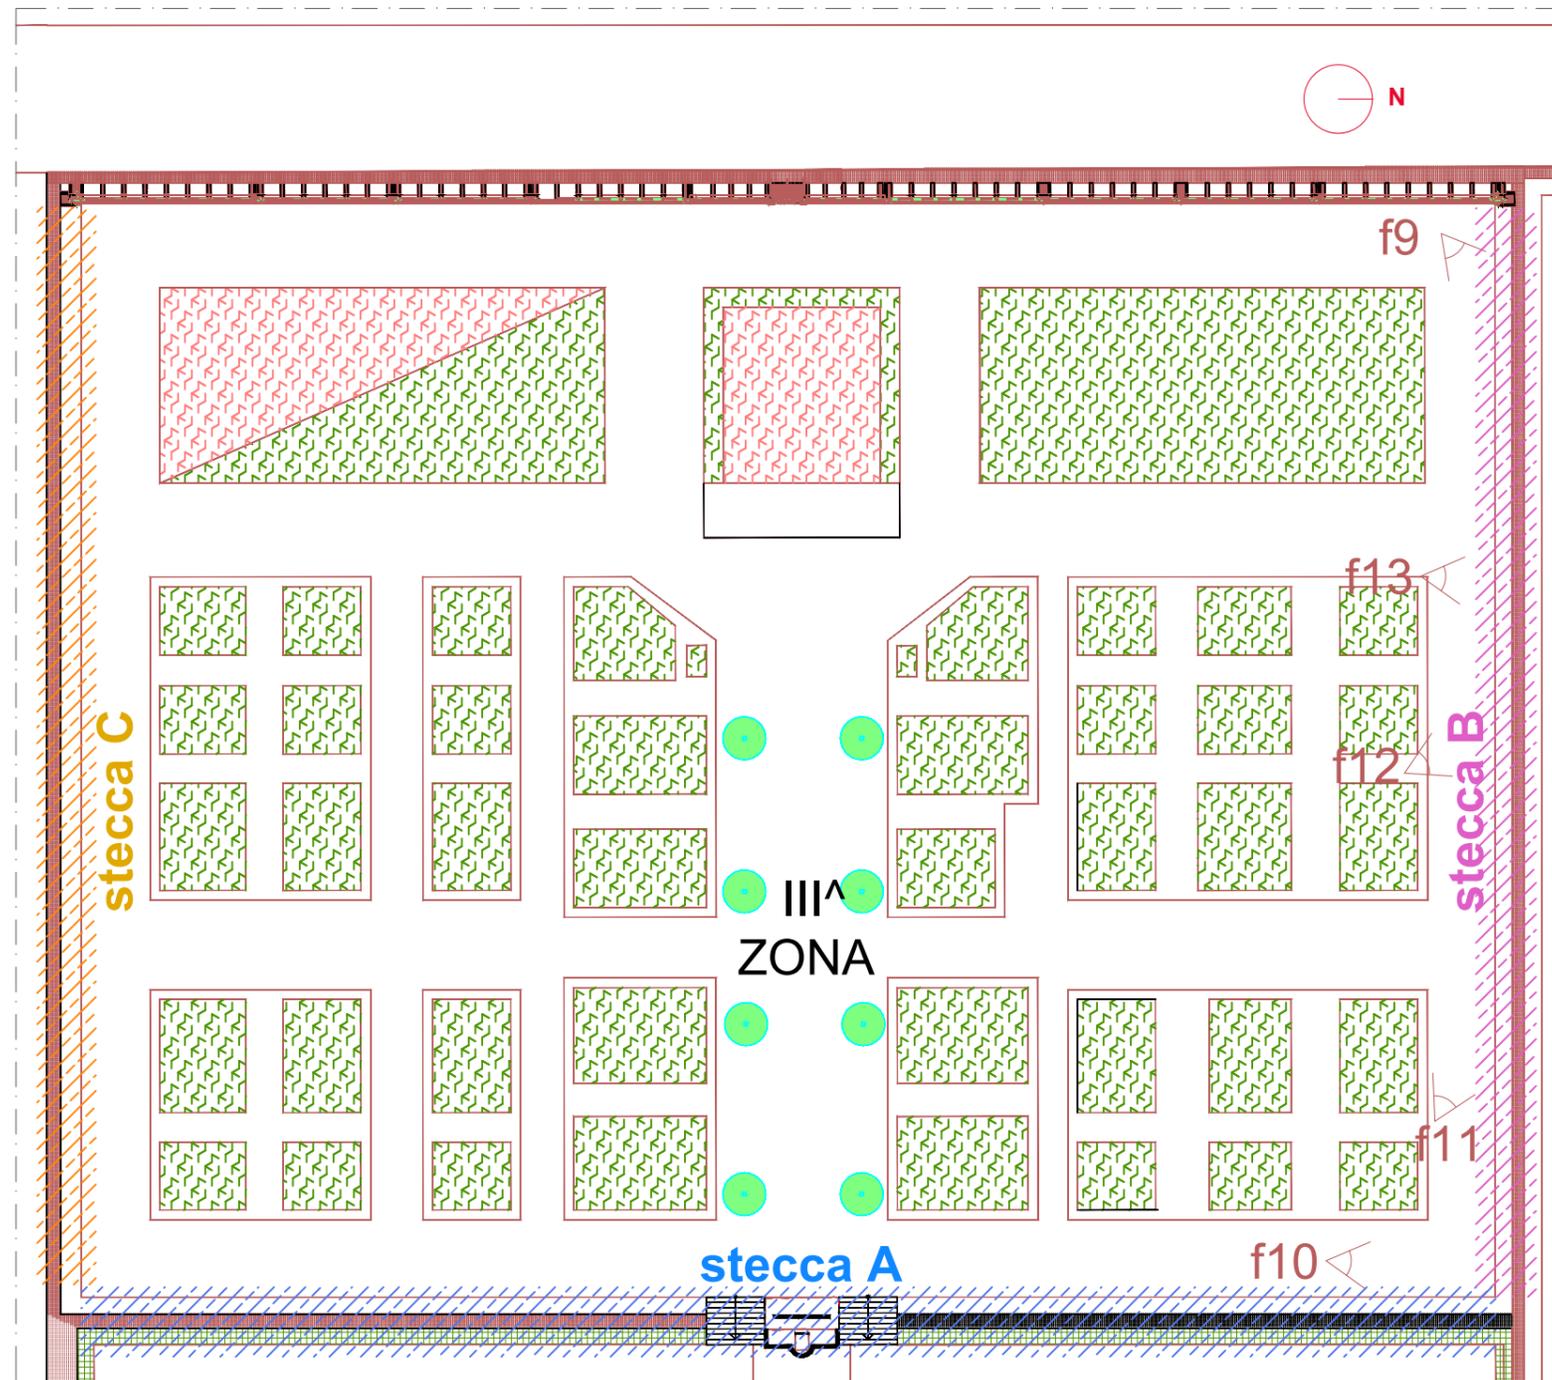


tavola 1


PROSPETTI GENERALI E MATRICI DI INTERVENTO

scala 1:200

STECCA "A"

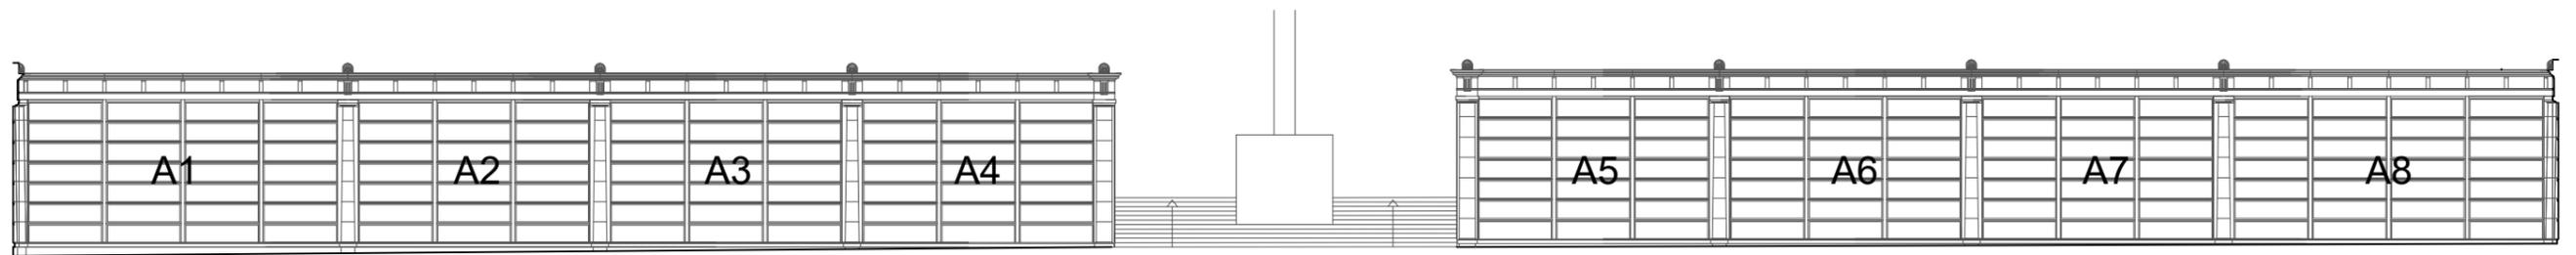


STECCA "B" - "C"

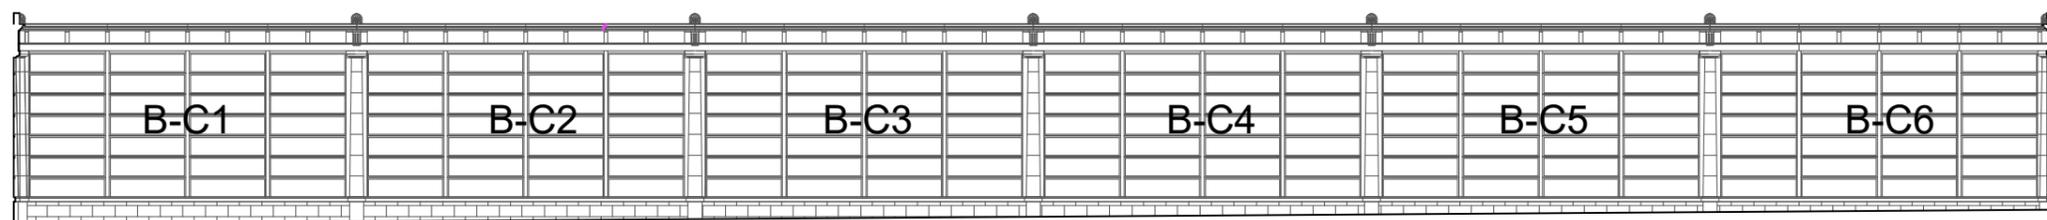


DISSESTI E QUADRI FESSURATIVI


scala 1:100

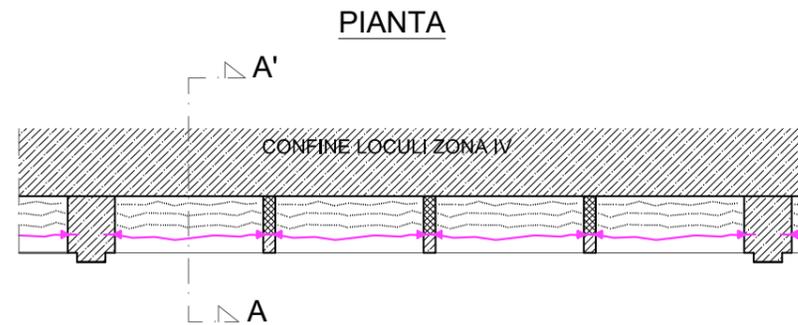

SEZ.AA'

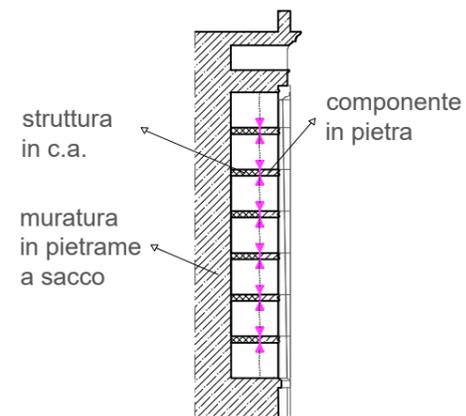

PROSPETTO matrice tipo 7x4

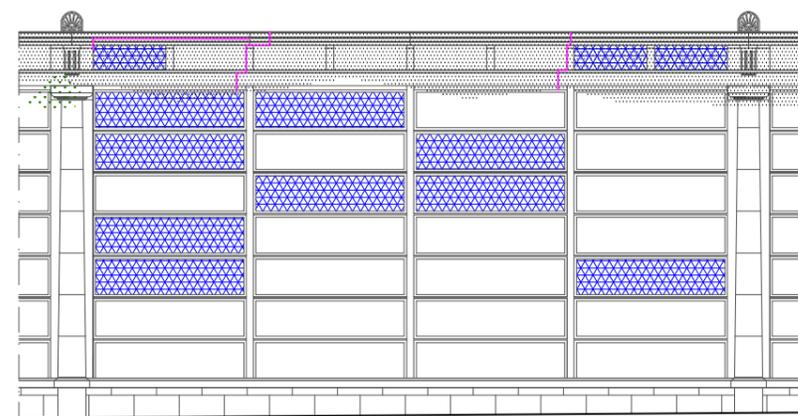


LEGENDA

	Tracce di affreschi		Fessur. all' intradosso di orizzontamenti		Intonaco spicconato in volta
	Tracce di aperture Tamponate		Umidità diffusa		Rivestimento con piastrelle in ceramica
	Tracce di incendio		Tompagnatura in cis		Macerie
	Degrado di intonaco		Deposito di materiale		Vegetazione in pianta
	Fessur. a parete sezionate		Deformazioni		Marmette
	Fessur. a parete sezionate con verso di concavità		Umidità all' intradosso di orizzontamenti		Piastrelle in cotto
	Fessur. a parete non sezionate		Vegetazione in prospetto		Battuto di cemento
	Fessur. a parete non sezionate con verso di concavità		Muschi e licheni		Basole di pietra
	Fessur. passanti sezionate		Fessur. in prospetto		Pavimento divolto
	Fessur. passanti non sezionate		Umidità in prospetto		Volta crollata
	Fessur. diffuse a parete sezionate		Tompagnatura con elementi in pietra		
			Elementi rovinati e mancanti		


INTERVENTI DI RESTAURO

scala 1:100


PIANTA PIANO DI COPERTURA

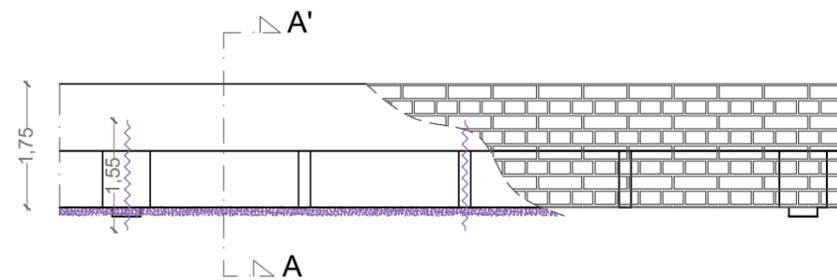


SEZ.AA'

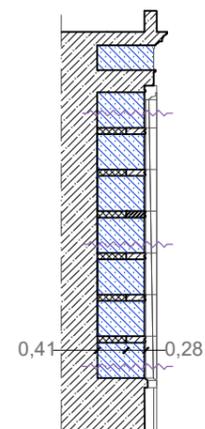

PROSPETTO matrice tipo 7x4

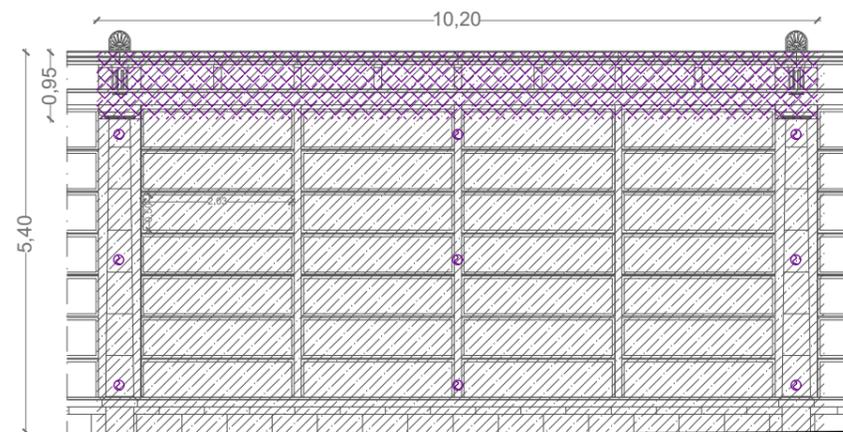

LEGENDA

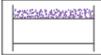- 

Scarnitura, stuccatura e stilatura dei giunti degli elementi lapidei in prospetto.
Voci da computo metrico: R 08.59
- 

Pulitura di superficie lapidea.
Voci da computo metrico: R08.51
- 


Impermeazione componenti strutturali
(struttura in pietra di trani e struttura in cls armato)
Voci da computo metrico: R.08.07
- 

Rimozione vecchie basole in pietra di corsi con relativo masso a pendio e realizzazione di nuovo lastricato in copertura con basole in pietra di Corsi.
Voci da computo metrico: E02.09a, E02.29b, E08.06a, E11.27c, E11.51.
- 

Ricostruzione per anastilosi.
Voci da computo metrico: E02.09b, R07.01
- 

- **Risanamento loculi per ricostruzione gabbia loculi/ossari in conglomerato e successiva tompagnatura:**
estumulazione, demolizione gabbia loculi-ossari allo SLU, ricostruzione gabbia in cls armato e tompagnatura con muratura in Gasbeton.
Voci da computo metrico: E02.045.b, E02.08a, A.P.1, E02.06c, E04.38b, E04.09b, E 04.36, S.T.1, S.T.3.
 - **OPPURE Risanamento loculi per consolidamento gabbia loculi/ossari e successiva tompagnatura**
Voci da computo metrico: E02.045.b, E02.08a, A.P.1, E22.02b, S.T.3.

VOLUME IN RICOSTRUZIONE GABBIA LOCULI/OSSARI

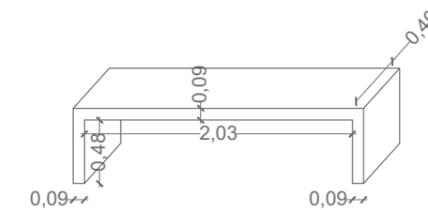

$V = 0,28 \text{ mq} \times 0,40 = 0,11 \text{ mc}$
 $S_{\text{casserratura}} = 0,99 \text{ mq}$